
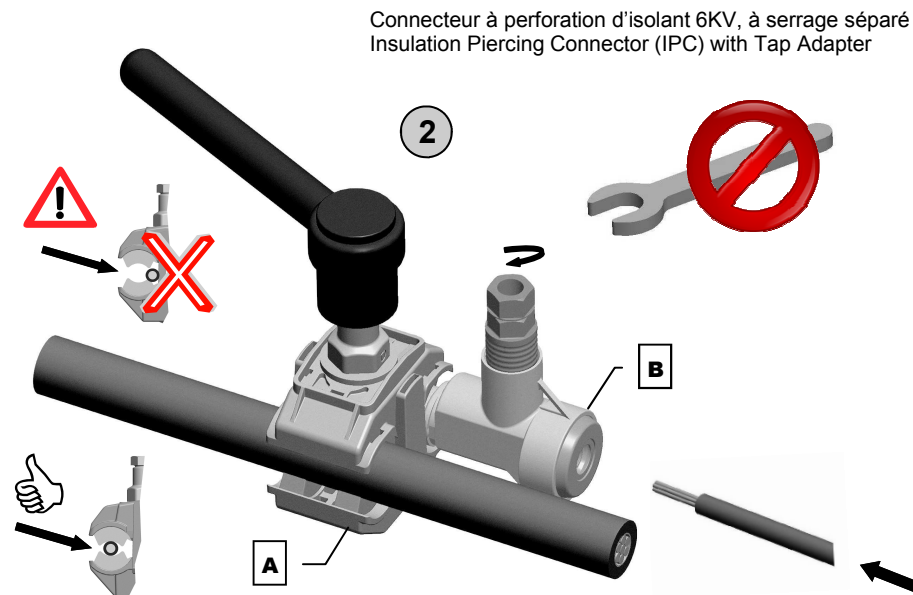


SIMEL product

P31F

CDR/CT 2S 70-70, CDR/CT 2S 150-70

Notice de mise en œuvre Installation instructions

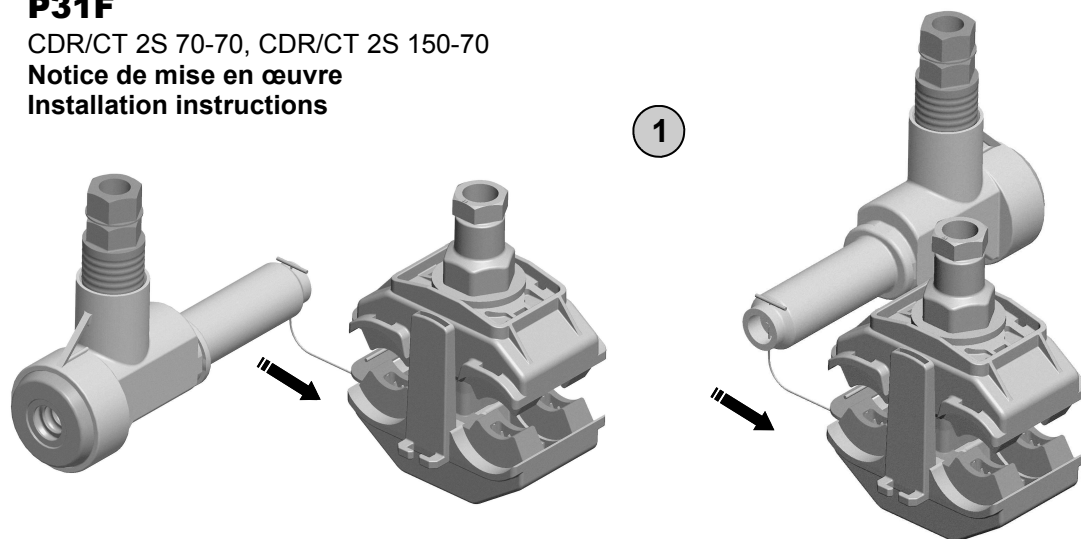

La mise en œuvre peut se faire sous tension mais hors charge.
Clé de serrage: douille 6 pans de 13mm sur plats.

1- POSITION BORNE - Fig 1

On peut changer de côté la borne en desserrant le connecteur. Celle-ci est retenue par un lien pour la rendre imperdable.

2- MONTAGE - Fig 2

- Avant montage, ne pas toucher les vis fusibles qui sont pré-positionnées.
- Positionner la borne par rapport au dérivé et orienter sa vis si nécessaire.
- Monter le connecteur sur le câble principal
- Serrer la vis fusible du connecteur (A) jusqu'à rupture de la tête en maintenant le connecteur pour les câbles de section mini.
- Dénuder le câble dérivé sur la longueur indiquée sur la borne.
- Brosser le conducteur sous graisse neutre.
- Introduire le câble à fond dans la borne et le maintenir pendant le pré-serrage de la vis de la borne (B).
- Terminer le serrage de la vis jusqu'à rupture de la tête.

3- DEMONTAGE

- Le câble dérivé peut-être démonté, hors charge, grâce à la 2ème tête 6 pans prévue à cet effet.

4- REMONTAGE

- Il est préférable de rafraîchir et dénuder le câble dérivé suivant la longueur indiquée sur la borne.
- Monter le câble dans la borne comme indiqué en 2.
- Serrer la vis de la borne (B) au couple indiqué sur le corps de la borne.

Les Fiches de Données de sécurité (FDS) de nos produits se trouvent sur le site internet www.sycabel.com, choix Tyco Electronics SIMEL

Installation can be achieved on live wire off load.
Use a 13mm socket wrench to tight the bolts.

1- TAP ADAPTATOR POSITION - Fig 1

- Tap adaptor position can be changed manually by untightening the connector. This adapter is unloosable by the plastic link.

2- INSTALLATION- Fig 2

- Prior to installation, there is no need to adjust the shearhead bolt on the tap adapter
- Fit the tap adapter to the tap side of the IPC, adjust the adapter shearhead position as necessary.
- Install the IPC on the main cable.
- Tighten the shearhead bolt on the IPC (A) with a socket wrench until it shears off. It is strongly recommended to maintain the connector during installation on small cable sizes.
- Strip the tap cable to the length specified on the tap adapter body.
- Brush conductor with neutral grease.
- Fully insert the cable into the adapter and maintain it firmly during tightening of the adapter screw (B).
- Tighten the shearhead bolt (B) with a socket wrench until it shears off.

3- DISMANTLING

- The tap cable can be removed from adapter, off load, using the remaining hexagonal head.

4- RE-INSTALLATION

- It is recommended that the tap cable be cut again and re-stripped to the length specified on the tap adapter body.
- Install the cable as explained in 2.
- Tighten the bolts (B) to the torque setting as indicated on the tap adapter body.