




To view the TE Energy website:



Tyco Electronics Raychem GmbH
a TE Connectivity Ltd. Company
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/Munich, Germany
Tel: +49-89-6089-0
Fax: +49-89-6096-345
TE.com/energy

TE's Raychem Cable Accessories

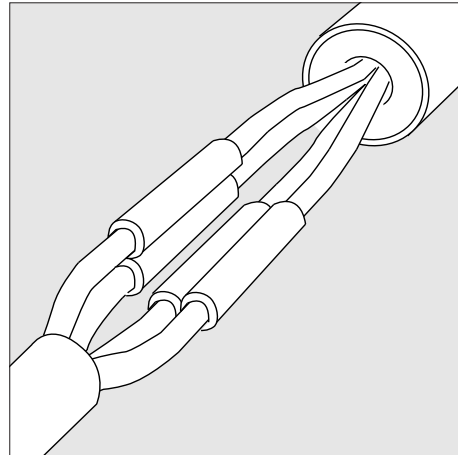

EN

Installation Instructions EPP-2844-INT-9/16

**Raychem Low voltage
Straight Joints 1 kV
four-core and five-core
polymeric insulated cables
without armour
Joint types: LJSU/(M)-4X/ ...
LJSU/(M)-5X/ ...**

EN

Installation instructions

2

DE

Montageanleitung

6

FR

Instruction de montage

11

NL

Installatie-instructie

16

Before Starting

Check to ensure that the kit you are going to use fits the cable.

Refer to the kit label and the title of the installation instructions.

Components or working steps may have been modified since you last installed this product.

Carefully read and follow the steps in the installation instructions.

General Instructions

Use a propane (preferred) or butane gas torch.

Ensure the torch is always used in a well-ventilated environment.

Adjust the torch to obtain a soft blue flame with a yellow tip.

Pencil-like blue flames should be avoided.

Keep the torch aimed in the shrink direction to preheat the material.

Keep the flame moving continuously to avoid scorching the material.

Clean and degrease all parts that will come into contact with adhesive.

If a solvent is used follow the manufacturer's handling instructions.

Start shrinking the tubing at the position recommended in the instruction.

Ensure that the tubing is shrunk smoothly all around before continuing along the cable.

Tubing should be smooth and wrinkle free with inner components clearly defined.

The Information contained in these installation instructions is for use only by installers trained to make electrical power installations and is intended to describe the correct method of installation for this product. However, TE Connectivity has no control over the field conditions which influence product installation.

It is the user's responsibility to determine the suitability of the installation method in the user's field conditions.

TE Connectivity's only obligations are those in TE Connectivity's standard Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any other incidental, indirect or consequential damages arising from the use or misuse of the products.


Raychem, TE, TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks.

© 2019 TE Connectivity. All Rights Reserved.

Cable preparation

Overlap the cable ends as shown in the drawing.

Mark the reference line in the middle of the overlap.

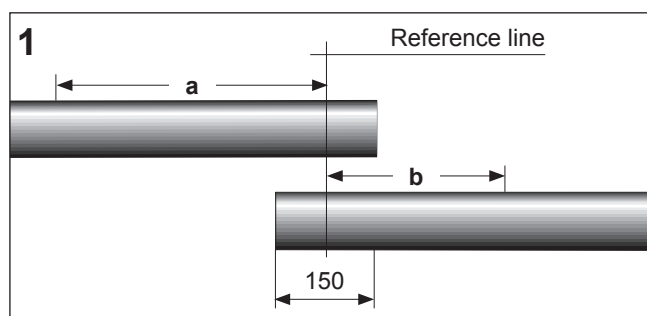

Remove the cable oversheath according to the dimensions in **Table 1**.

Bend and position the cores as shown in drawing **A**. If required, cross the cores on the longer cable side.

Cut the cores at the reference line.

Cut back the core insulation on all cores to: **I = half connector length**.

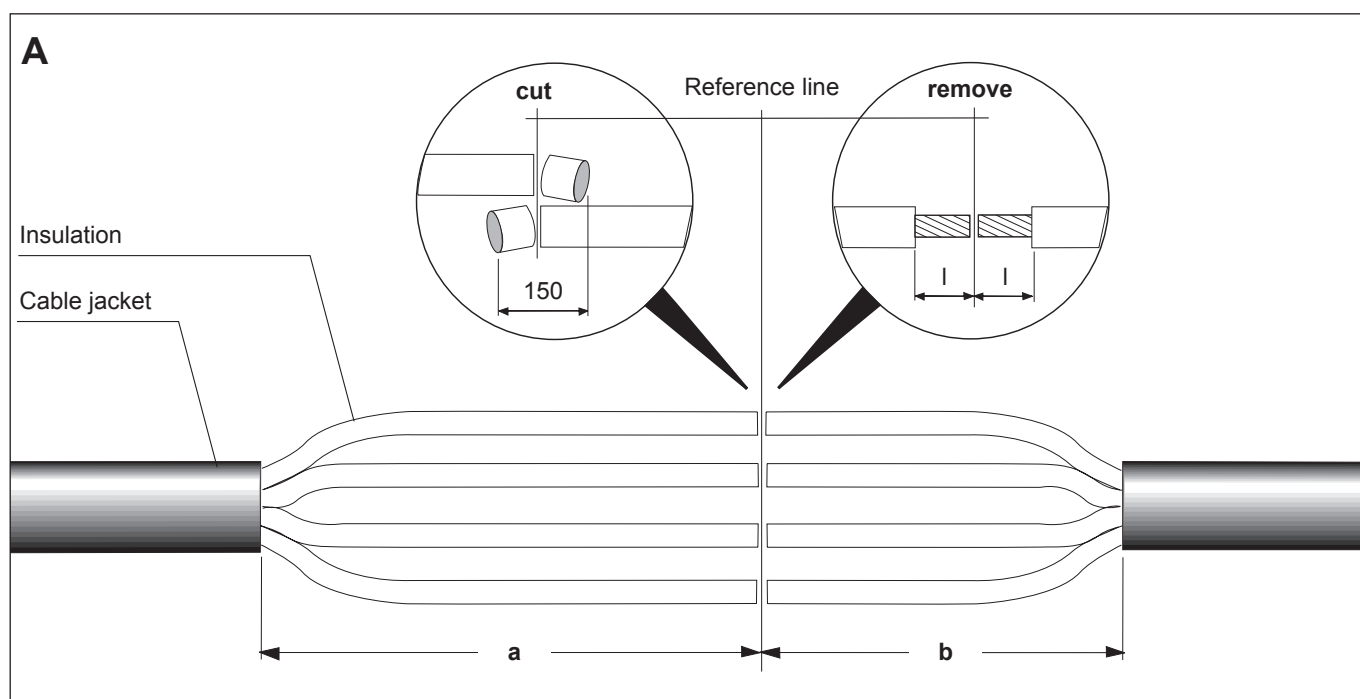


Table 1

Dimensions according to DIN 47640

Joint Type

Cross-section

Cutback dimensions

		a	b
	(mm ²)	(mm)	(mm)
LJSU-4X01.5-016-NEWLEC	1.5 – 16	150	80
LJSU-4X010-050-NEWLEC	10 – 50	200	95
LJSU-4X035-150-NEWLEC	35 – 100	350	160
LJSU-4X095-300-NEWLEC	95 – 300	450	210
LJSU-5X01.5-016-NEWLEC	1.5 – 16	150	80
LJSM-4X010-050-NEWLEC	10 – 50	200	95
LJSM-4X035-150-NEWLEC	35 – 150	350	160
LJSM-4X095-240-NEWLEC	95 – 240	450	210
LJSM-5X004-016-NEWLEC	4 – 16	150	80
LJSM-5X010-050-NEWLEC	10 – 50	250	110

Completion of the joint

Position the outer sealing sleeve over one of the cleaned cable ends. Position the inner insulation tubes over the long core ends.

Wire brush the aluminium conductors. Fit the conductors into the connector.

Joint the conductors by crimping or by mechanical connection.
Remove any sharp edges.
Clean and degrease the insulation.





Position the inner insulation tubes centrally over the connector area.

Shrink down the inner insulation tubes, starting in the center of the connectors, working towards the ends.

Before shaping the cores and laying them to each other, allow the inner insulation sleeves to cool down.

NOTE - When continuing, choose OPTION:

- **OPTION S:** Installation using **Outer Sealing Sleeve** - see steps **6 S - 7 S**.
- **OPTION W:** Installation using **Wraparound Joint Sleeve** - see steps **6 W - 8 W**.

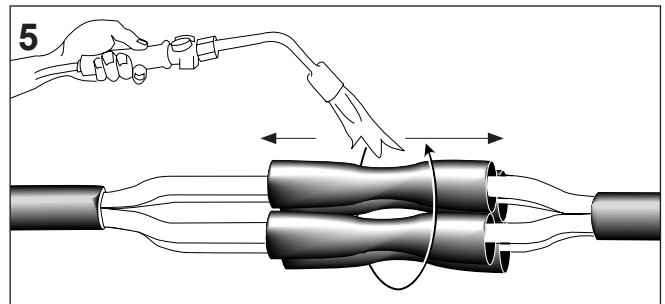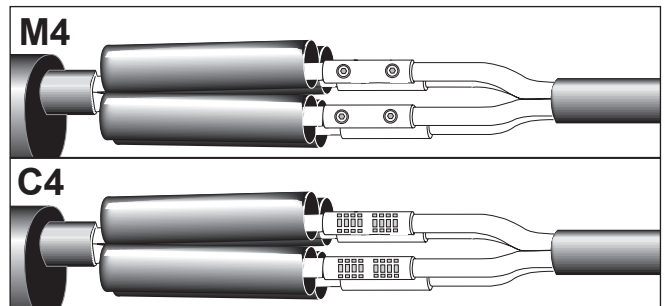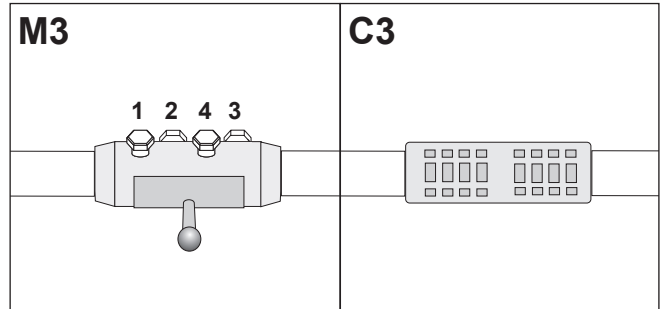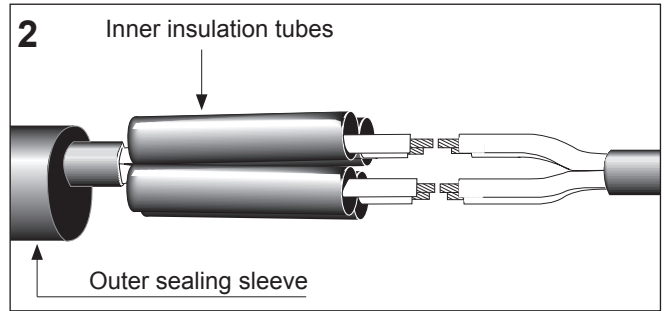

OPTION S:

Installation using Outer Sealing Sleeve

Clean the cable jackets on both cable ends and abrade them for a distance of at least 150 mm.



Position the outer sealing sleeve centrally over the joint area. Control the equal overlap on both cable jackets.

Shrink down the outer sealing sleeve, starting over the connector area (outside the center), working towards the ends.

Joint completed.

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

Please dispose of all waste according to environmental regulations.

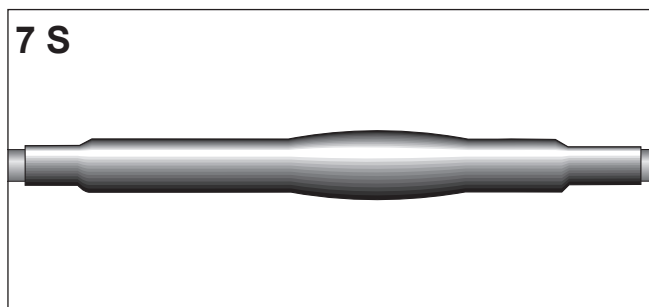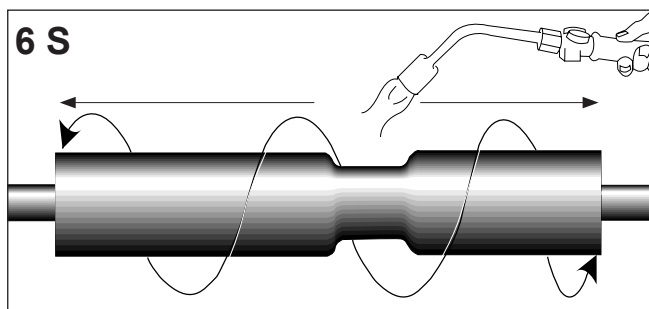

OPTION W:

Installation using Wraparound Joint Sleeve

Clean and degrease 150 mm of the oversheath on the plastic cable end.

Remove the inner protective plastic and position the wraparound joint sleeve centrally over the joint covering the oversheath to the same extent on both cable sides.

Press the retention clips over the rail of the wraparound to keep it in place.




Push the metal channels over the rail of the wraparound. The end of the metal channel should butt up and equally overlap the retention clips.

After all channels have been pushed on they should overlap the wraparound equally on both sides.

Shrink the wraparound sleeve into place starting at the middle of the joint. When the colour of the paint on the wraparound has completely changed to black progressively move towards the ends.

Note: Extra heat is required on the metal channel. Heat until the marking line (white) on the rails can be seen under the channels.

Place metal ZIP along the cable core, this will support the ZIP when heating.

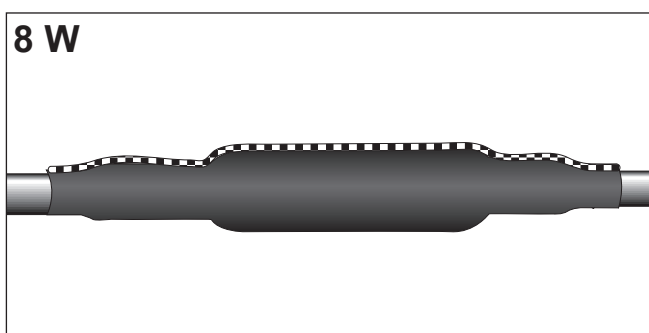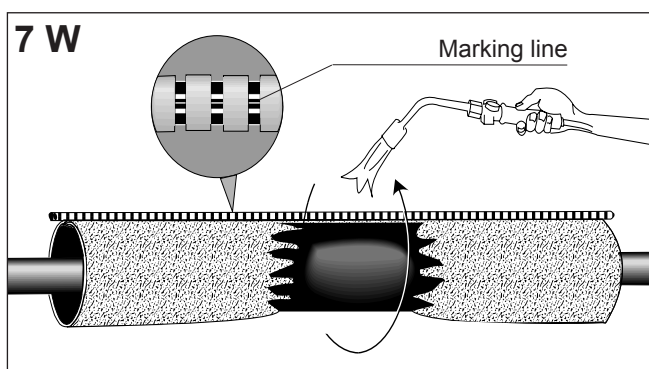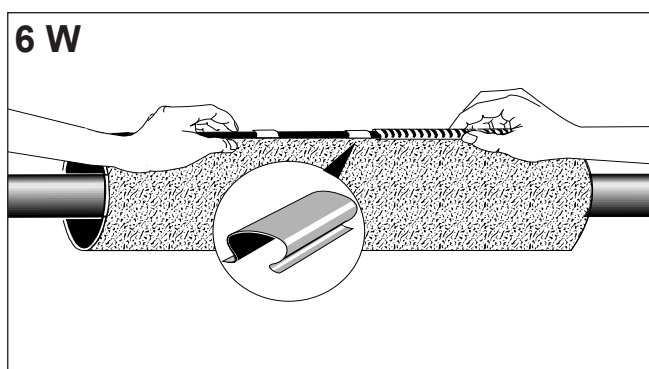

Joint completed.

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

Please dispose of all waste according to environmental regulations.






To view the TE Energy website:



Tyco Electronics Raychem GmbH
ein Unternehmen der TE Connectivity Gruppe
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/München
Telefon: 089-6089-0
Telefax: 089-6096-345
TE.com/energy

TE Raychem Kabelgarnituren

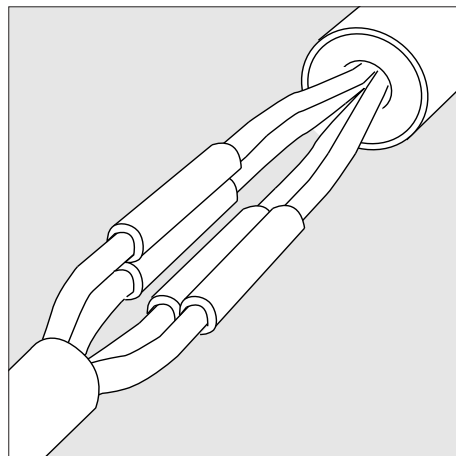

DE

Montageanleitung EPP-2844-INT-9/16

**Raychem Verbindungsmuffen
für vieradrige und fünfadrig
kunststoffisolierte Kabel 1 kV
ohne Bewehrung**

**Typen: LJSU/(M)-4X/ ...
LJSU/(M)-5X/ ...**

Vor Montagebeginn

Überprüfung auf richtige Zuordnung: Kabeltyp und Kabelgarnitur

Anwendungsbeschreibung auf Garniturenetikett sowie Montageanleitung helfen bei der richtigen Zuordnung.

Wichtige Montageschritte oder Bauteile können sich geändert haben.

Anleitung daher vorher durchlesen und Montageschritte wie in dieser Anleitung angegeben befolgen.

Allgemeine Richtlinien

Möglichst Propan- (wird bevorzugt) oder Butangas verwenden.

Brenner nur in gut belüfteter Umgebung einsetzen.

Weiche, gelbe Flammenspitze einstellen. Scharfe, blaue Flammenspitze vermeiden.

Flamme beim Aufschrumpfen in Schrumpfrichtung halten, damit Schläuche bzw. Formteile entsprechend vorgewärmt werden.

Brenner stetig bewegen, um örtliche Überhitzung zu vermeiden.

Sämtliche zu verklebenden Teile reinigen und mit fettfreiem Reinigungsmittel entfetten.

Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittelherstellers ist zu beachten.

Schläuche und Formteile gemäß den gesonderten Anweisungen innerhalb der Montagefolge aufschieben bzw. schrumpfen.

Schläuche und Formteile müssen rundum fest und faltenfrei anliegen.


Sämtliche Angaben in dieser Montageanleitung richten sich ausschließlich an ausgebildetes Starkstrom-Montagepersonal und haben den Zweck, die ordnungsgemäße Installationsmethode dieses Produktes zu beschreiben. TE Connectivity hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Rahmenbedingungen, welche die Installation des Produktes beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Installationsmethode für seine Rahmenbedingungen sicherzustellen. Die Verpflichtungen von TE Connectivity richten sich ausschließlich nach TE Connectivitys Allgemeinen Geschäftsbedingungen. TE Connectivity ist keinesfalls verantwortlich für irgendwelche Schäden, seien es zufällige, mittelbare oder Folgeschäden, welche im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch des Produktes entstehen.

Raychem, TE, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.

© 2019 TE Connectivity. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise:**Vorbereitung des Kabels**


Kabelenden gemäß Zeichnung überlappen lassen.
Bezugslinie in der Mitte der Überlappung kennzeichnen.

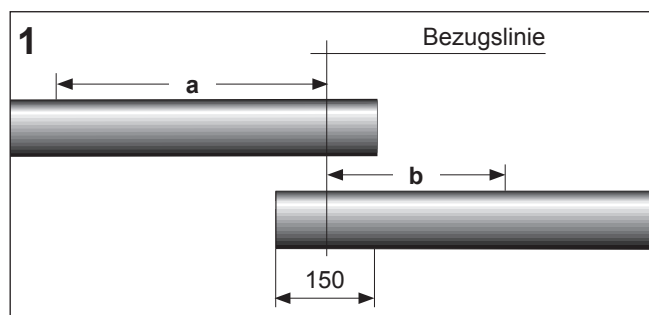

Kabelmäntel entsprechend den Abmessungen der **Tabelle 1** entfernen und verbleibenden Kabelmantel auf beiden Seiten auf einer Länge von 600 mm reinigen und entfetten.
Adern entsprechend der Zeichnung ausbiegen, falls erforderlich auf der länger abgesetzten Kabelseite kreuzen.
Anschließend die Adern an der Bezugslinie schneiden.

Absetzmaße der Leiterisolierung:

Für alle Kabeladern: l = halbe Verbinderlänge

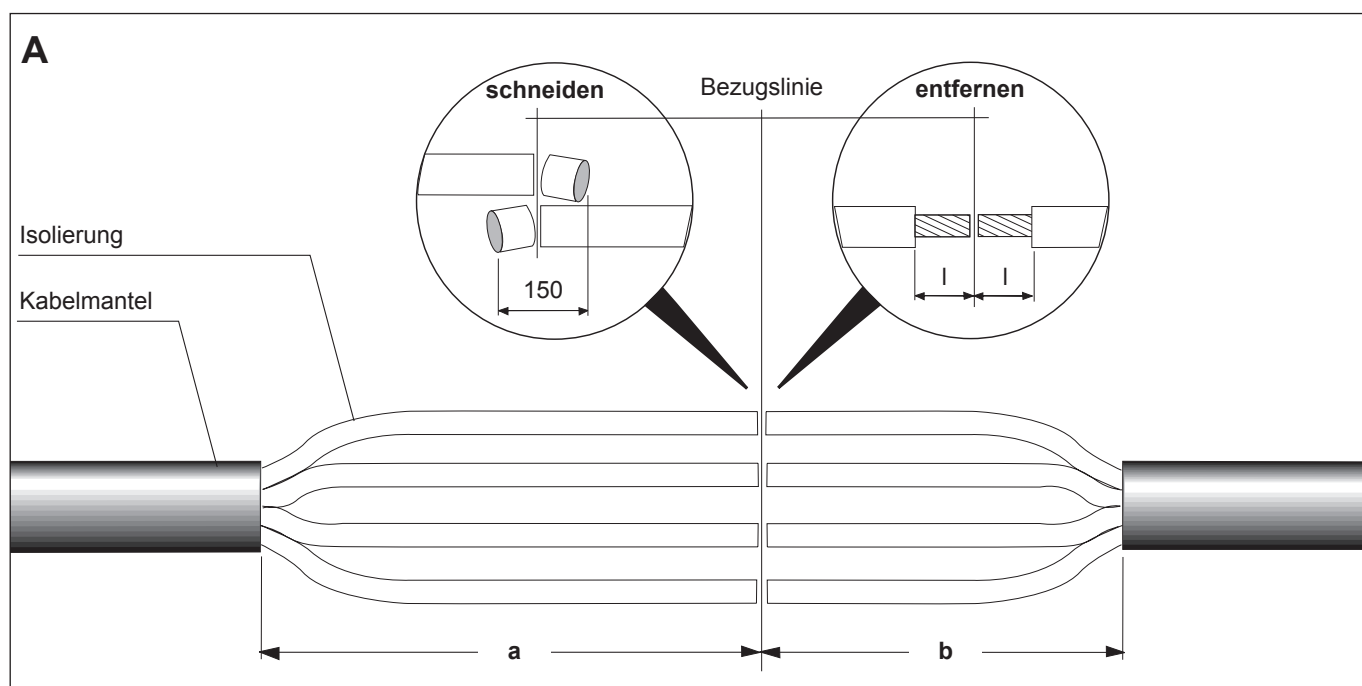**Tabelle 1**

Maße gemäß DIN 47640

Typ	Leiterquerschnitt (mm ²)	Absetzmaße	
		a (mm)	b (mm)
LJSU-4X01.5-016-NEWLEC	1.5 – 16	150	80
LJSU-4X010-050-NEWLEC	10 – 50	200	95
LJSU-4X035-150-NEWLEC	35 – 100	350	160
LJSU-4X095-300-NEWLEC	95 – 300	450	210
LJSU-5X01.5-016-NEWLEC	1.5 – 16	150	80
LJSM-4X010-050-NEWLEC	10 – 50	200	95
LJSM-4X035-150-NEWLEC	35 – 150	350	160
LJSM-4X095-240-NEWLEC	95 – 240	450	210
LJSM-5X004-016-NEWLEC	4 – 16	150	80
LJSM-5X010-050-NEWLEC	10 – 50	250	110

Fertigstellung der Verbindungsmuffe

Außenschlauch über eines der gereinigten Kabelenden schieben. Innenschläuche über die längeren Kabeladern schieben.

Leiter mit einer Stahlbürste bürsten. Verbinder auf den abgesetzten Leitern parken.

Leiter mit Hilfe der Press- oder Schraubtechnik verbinden.

Scharfe Kanten entfernen, Leiterverbindung und angrenzende Aderisolierung reinigen und entfetten.

Innenschläuche über die Verbinder schieben und so positionieren, dass auf beiden Seiten die Aderisolierungen gleichmäßig überdeckt sind.






Schrumpfschläuche von der Mitte der Verbinder ausgehend gleichmäßig aufschumpfen.

Fortsetzung der Montage mit der nächsten Ader.

Innenschläuche abkühlen lassen und erst dann die Adern ausrichten und aneinanderlegen.

Achtung - Fortfahren mit einer der folgenden Optionen:

- **OPTION S:** Installation mit Außenschlauch - Siehe Schritte **6 S - 7 S**.
- **OPTION W:** Installation mit Schrumpfmanschette - Siehe Schritte **6 W - 8 W**.

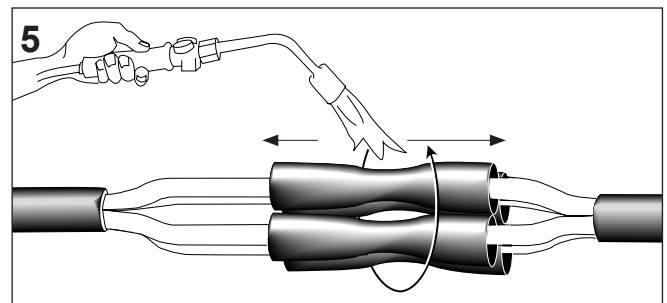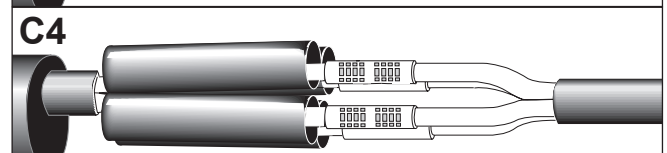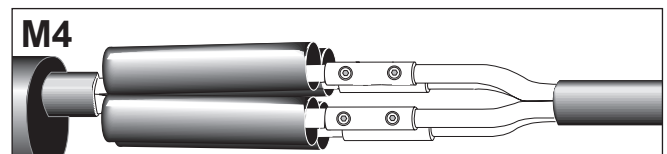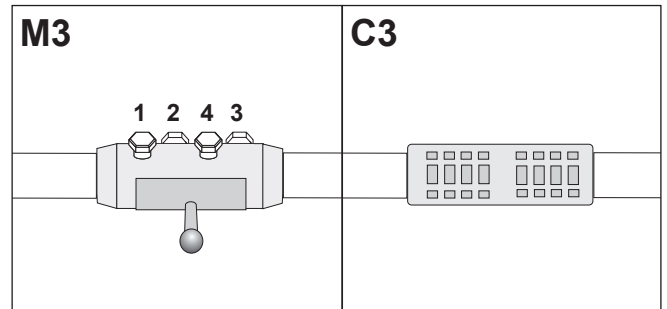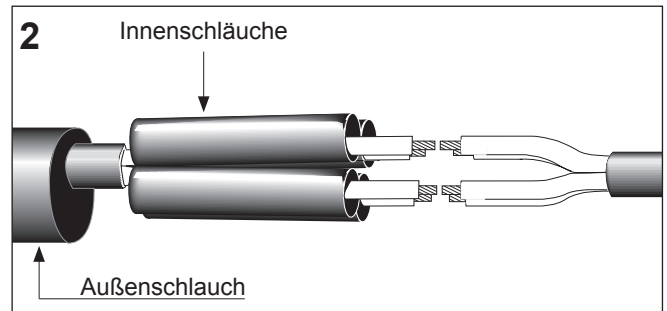

OPTION S: Installation mit Außenschlauch



Die Enden der beiden Kabelmäntel auf einer Länge von 150 mm reinigen, entfetten und aufräumen.

Außenschlauch mittig überschieben und von der Mitte der Verbinder ausgehend gleichmäßig aufschumpfen.

Fertig installierte Übergangsmuffe.

Übergangsmuffe vor **mechanischer** Belastung auf Umgebungstemperatur **abkühlen lassen**.

Verpackungsmaterial sowie andere Abfälle entsprechend den einschlägigen Vorschriften entsorgen.

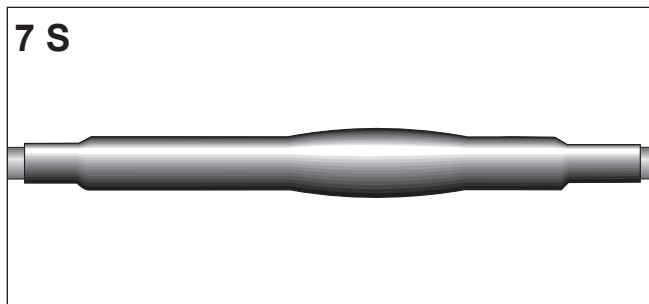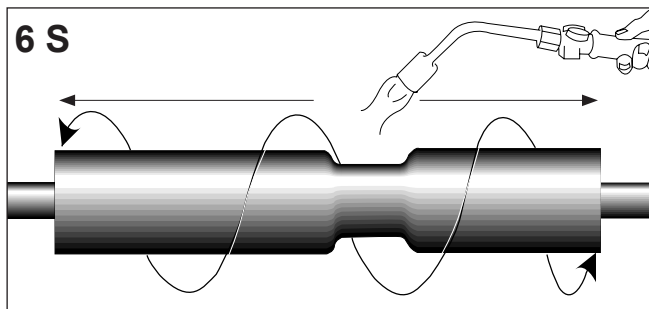

OPTION W: Installation mit Kunststoffmanschette

Ende des Kabelmantels am Kunststoffkabel auf einer Länge von 150 mm reinigen und entfetten.

Faserverstärkte Schrumpfmanschette mittig über der Muffe positionieren, so dass die Kabelmäntel auf beiden Seiten gleich weit abgedeckt werden.



Manschette mit Verbindungsklammer zusammenfügen.

Verschlussschienen von den Enden so aufziehen, dass sie jeweils in der Mitte der Verbindungsklammern aneinanderstoßen.

Manschette von der Mitte ausgehend gleichmäßig aufschumpfen.

Manschette solange gleichmäßig heizen, bis die grüne Farbe vollständig verschwunden ist.


Schienenbereich nachwärmen, bis zwei parallel zueinanderlaufende Streifen (weiß) sichtbar werden.

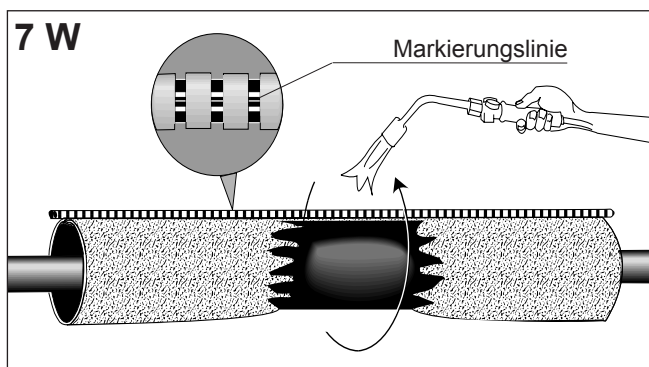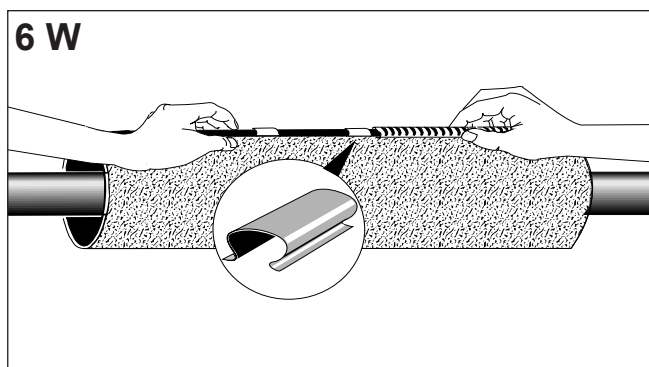

Fertig installierte Übergangsmuffe.

Übergangsmuffe vor **mechanischer** Belastung auf Umgebungstemperatur **abkühlen lassen**.

Verpackungsmaterial sowie andere Abfälle entsprechend den einschlägigen Vorschriften entsorgen.

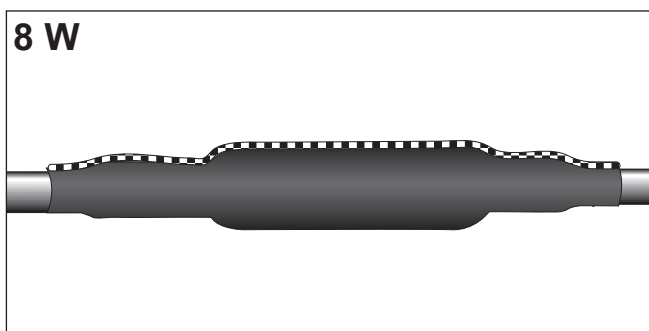



To view the TE Energy website:



Tyco Electronics SIMEL

Une société de TE Connectivity Ltd.

1, rue Paul Martin


21220 Gevrey Chambertin

France

Téléphone +33 3 80 58 32 00

Télecopieur +33 3 80 34 10 15

Accessoires de câble TE Raychem

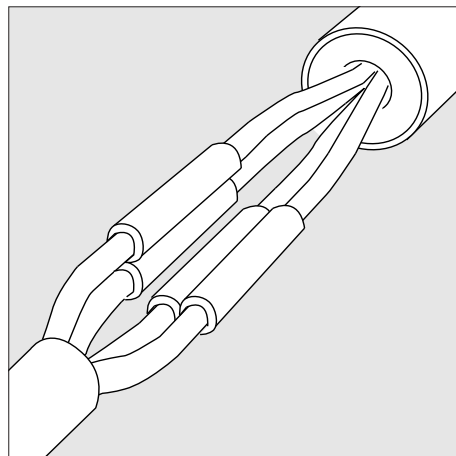

FR

Instruction de montage EPP-2844-INT-9/16

**Jonction basse tension
Raychem pour câble
polymerique sans armure
quadri- ou 5-polaire**

**Types: LJSU/(M)-4X/ ...
LJSU/(M)-5X/ ...**

Opérations préliminaires

Vérifier que le kit que vous allez utiliser convient au câble.

Se reporter à l'étiquette du kit et au titre des instructions d'installation.

Certains composants ou étapes de travail peuvent avoir été améliorés depuis la dernière fois que vous avez installé ce produit.

Lire attentivement et se conformer aux étapes des instructions d'installation.

Instructions générales

Utiliser un chalumeau au gaz propane (de préférence) ou butane.

Utiliser le chalumeau uniquement dans un espace aéré.

Régler le chalumeau de façon à obtenir une flamme bleu clair avec un sommet jaune.

L'emploi du « bleuet » est proscrit.

Maintenir le chalumeau dans le sens du rétreint pour préchauffer la matière.

Garder la flamme en mouvement permanent pour ne pas brûler la matière.

Nettoyer et dégraisser toutes les pièces qui seront en contact avec l'adhésif.

En cas d'utilisation de solvant, suivre les consignes de manipulation du fabricant.

Découper les gaines de façon nette, à l'aide d'un couteau bien aiguisé qui ne laisse pas de dentelures.

Commencer à rétreindre la gaine à l'endroit indiqué dans les instructions.

S'assurer que la gaine est uniformément rétreinte sur sa circonférence avant de poursuivre le long du câble.

La gaine doit être lisse et ne pas présenter d'ondulations, avec les composants internes bien disposés.

Les informations contenues dans les présentes Instructions d'installation sont à utiliser exclusivement par des monteurs entraînés pour effectuer des travaux sur des installations électriques et décrivent la méthode appropriée pour l'installation de ce produit. Toutefois, TE Connectivity ne peut pas exercer de contrôle sur les conditions de terrain ayant une incidence sur l'installation du produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si la méthode d'installation est adaptée à ses conditions de terrain spécifiques. Les seuls engagements de TE Connectivity sont ceux définis dans le document des Conditions générales de vente pour ce produit et TE Connectivity ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dommages accidentels, indirects ou consécutifs, survenant par suite de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation des produits.


Raychem, TE, TE Connectivity et TE Connectivity logo sont des marques déposées.

© 2019 TE Connectivity. Tous droits réservés!

Préparation du câble

Recouvrir les câbles comme illustré à côté.

Marquer la ligne de référence au milieu du recouvrement.

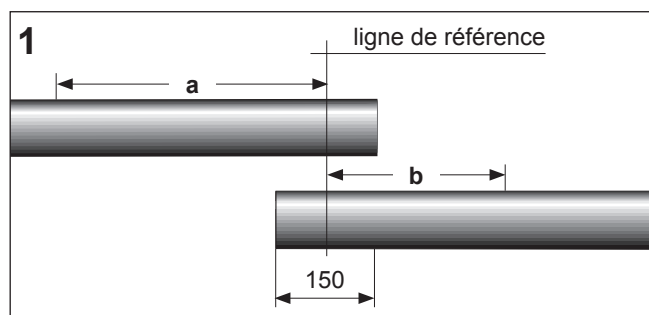

Enlever les gaines extérieures selon les dimensions dans le tableau A.

Plier les âmes en position de raccordement comme indiqué dans l'illustration A. Croiser les âmes du côté long si nécessaire.

Couper les âmes sur la ligne de référence et enlever l'isolant sur la moitié de la longueur du raccord à vis.

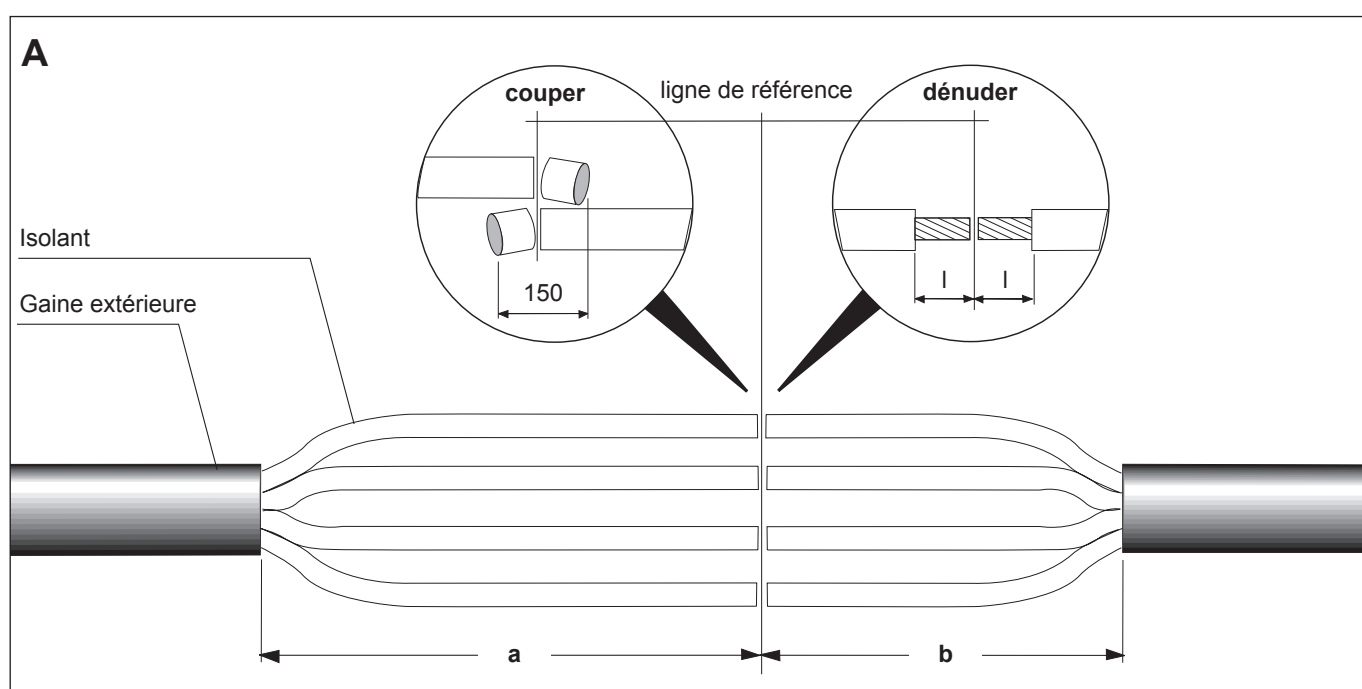


Tableau 1

Dimensions selon DIN 47640

Type	Section (mm ²)	Dégainage	
		a (mm)	b (mm)
LJSU-4X01.5-016-NEWLEC	1.5 – 16	150	80
LJSU-4X010-050-NEWLEC	10 – 50	200	95
LJSU-4X035-150-NEWLEC	35 – 100	350	160
LJSU-4X095-300-NEWLEC	95 – 300	450	210
LJSU-5X01.5-016-NEWLEC	1.5 – 16	150	80
LJSM-4X010-050-NEWLEC	10 – 50	200	95
LJSM-4X035-150-NEWLEC	35 – 150	350	160
LJSM-4X095-240-NEWLEC	95 – 240	450	210
LJSM-5X004-016-NEWLEC	4 – 16	150	80
LJSM-5X010-050-NEWLEC	10 – 50	250	110

Montage de la jonction

Glisser la grosse gaine d'étanchéité sur un des bouts de câbles nettoyés. Nettoyer et dégraisser l'isolant des âmes et glisser une gaine d'isolation sur chaque âme longue.





Brosser les conducteurs en Al avec une brosse en acier afin d'enlever la couche d'oxyde. Insérer les âmes dans les raccords.

Installer les raccords à sertir ou à visser.
Enlever les pointes aigües.
Nettoyer et dégraisser l'isolant des âmes.

Centrer les gaines d'isolation sur les raccords.
Rétreindre les gaines en commençant du milieu vers l'extrémité.
Laisser refroidir les gaines avant de rassembler les âmes.

NOTE - When continuing, choose OPTION:

- **OPTION S:** Installation using **Outer Sealing Sleeve** - see steps **6 S - 7 S**.
- **OPTION W:** Installation using **Wraparound Joint Sleeve** - see steps **6 W - 8 W**.

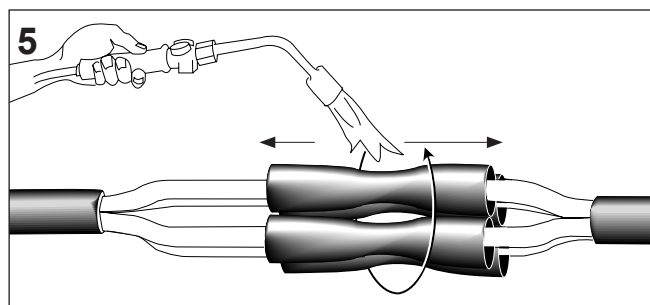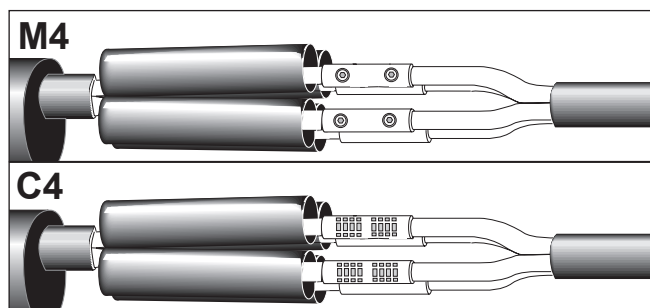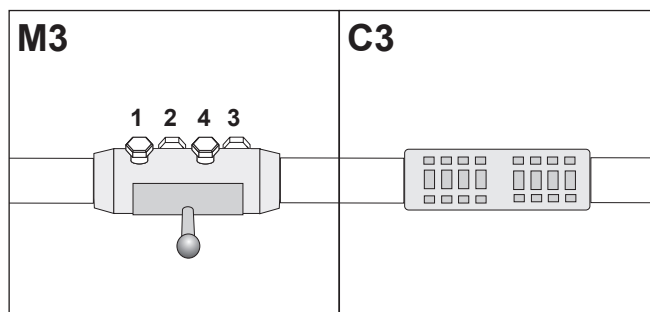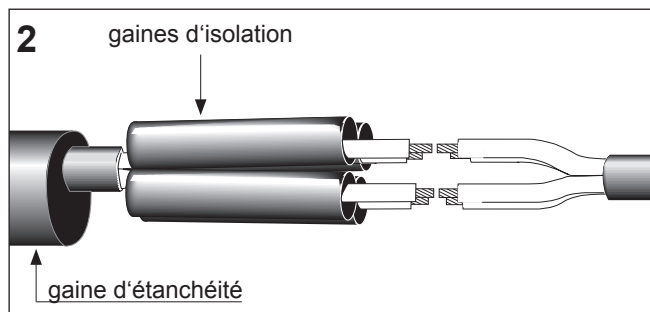

OPTION S:

Installation using **Outer Sealing Sleeve**

Nettoyer, dégraisser et abraser les gaines extérieures sur 150 mm.

Glisser la gaine d'étanchéité sur la jonction et la positionner de façon à ce qu'elle recouvre les 2 gaines extérieures de part égale. Rétreindre la gaine en commençant la ou se trouvent les raccords à vis, puis continuer vers les extrémités.

Jonction terminée.

Laisser refroidir avant d'appliquer toute contrainte mécanique.

Veillez traiter les déchets selon les règles en vigueur.



OPTION W:

Installation using **Wraparound Joint Sleeve**

Clean and degrease 150 mm of the oversheath on the plastic cable end.

Remove the inner protective plastic and position the wraparound joint sleeve centrally over the joint covering the oversheath to the same extent on both cable sides.

Press the retention clips over the rail of the wraparound to keep it in place.

Push the metal channels over the rail of the wraparound. The end of the metal channel should butt up and equally overlap the retention clips.

After all channels have been pushed on they should overlap the wraparound equally on both sides.

Shrink the wraparound sleeve into place starting at the middle of the joint. When the colour of the paint on the wraparound has completely changed to black progressively move towards the ends.






Note: Extra heat is required on the metal channel. Heat until the marking line (white) on the rails can be seen under the channels.

Place metal ZIP along the cable core, this will support the ZIP when heating.

Joint completed.

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

Veillez tenir compte des règlements en vigueur en ce qui concerne le traitement des déchets.

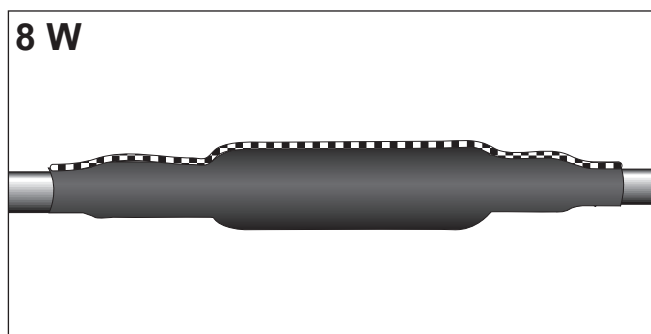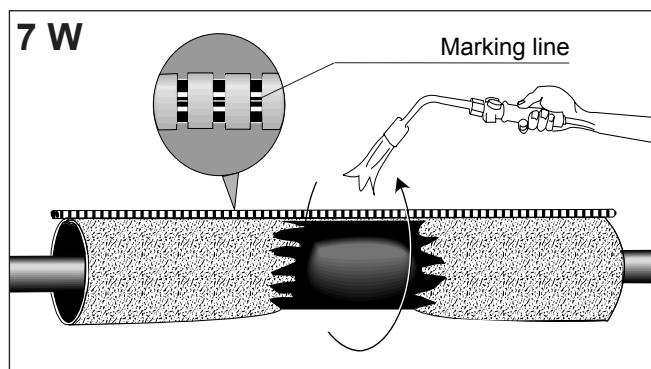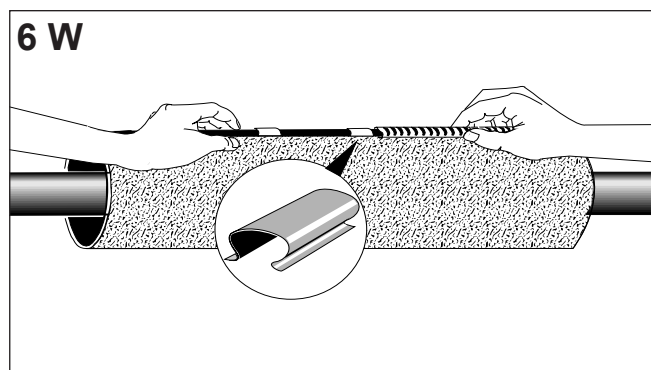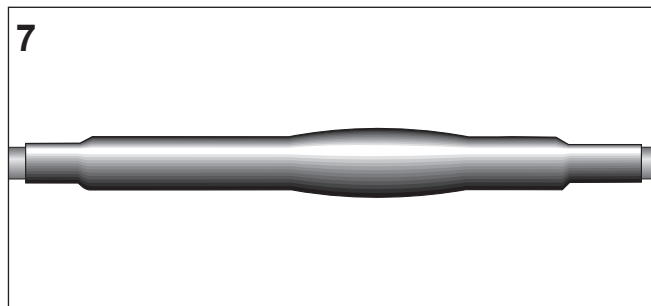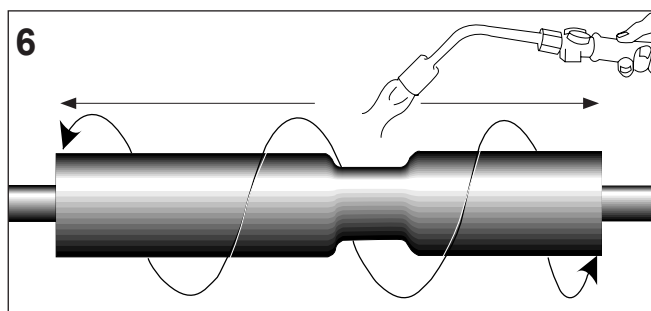




To view the TE Energy website:



TE Connectivity Nederland B.V.
TE Energy
Rietveldweg 32
Postbus 288
5201 AG 's-Hertogenbosch
tel +31 73 6246246
fax +31 73 6246935
TE.com/energy

TE's Raychem Cable Accessories

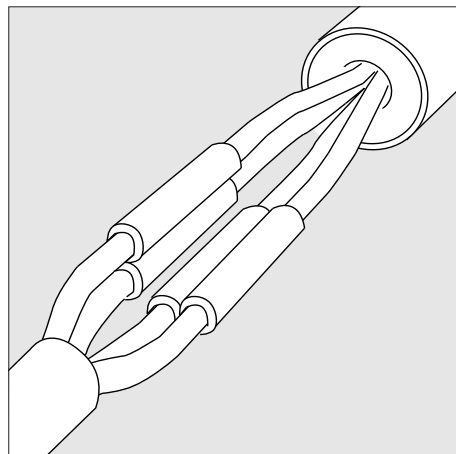

NL

Installatie-instructie EPP-2844-INT-9/16

**Installatie-instructie
Raychem laagspannings-
verbindingmof voor 4- en
5-polige kuststofkabel zonder
wapening**

**Mof types: LJSU/(M)-4X/ ...
LJSU/(M)-5X/ ...**

Alvorens te starten

Controleer dat de kit die u gaat installeren passend is voor de kabel.

Let daarvoor op het etiket op de kit en de titel van de installatie-instructie.

De mogelijkheid bestaat dat componenten of de werkwijze veranderd werden sinds u dit product voor het laatst installeerde.

Lees zorgvuldig de installatie-instructie en volg ze stap voor stap.

Algemene richtlijnen

Gebruik een propaan- (bij voorkeur) of butaangasbrander, gebruik de brander uitsluitend in een goed geventileerde ruimte.

Regel de brander zodat een zachte blauwe vlam met een gele punt verkregen wordt. Een blauwe puntvlam dient vermeden te worden.

Houd de vlam in de richting van de te krimpen stukken teneinde ze voor te verwarmen.

De vlam moet voortdurend in beweging blijven zodat het materiaal niet verbrand wordt.

Reinig en ontvet alle delen die in contact komen met lijmen.

Volg de richtlijnen van de fabrikant bij gebruik van een solvent.

In geval dat onderdelen moeten ingekort worden dient dit te gebeuren met een scherp mes, getande randen dienen vemeden te worden (onderdelen mogen enkel ingekort worden indien dit voorgeschreven wordt in de installatie-instructie).


Krimp de stukken te beginnen bij de opgegeven plaats in de installatie-instructie.

Zorg ervoor dat de stukken gelijkmatig gekrompen worden. De gekrompen onderdelen moeten na installatie glad en zonder rimpels zijn, de vorm van de aldus bedekte delen moet duidelijk zichtbaar zijn.

De informatie in deze installatie instructie is alleen bedoeld voor monteurs die getraind zijn in het maken van dit soort elektrotechnische installaties en heeft als doel de juiste installatie methode voor dit product te beschrijven. TE Connectivity heeft geen controle over de praktische condities ter plaatse die de installatie van dit product beïnvloeden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te beslissen of de installatie methode geschikt is voor zijn condities ter plaatse. TE Connectivity enige verplichtingen zijn deze beschreven in de algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van dit product TE Connectivity zal in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor andere, incidentele, indirecte of consequentiële schade veroorzaakt door de verkoop, herverkoop, het gebruik of misbruik van dit product. Raychem, TE, TE Connectivity en TE Connectivity (logo) zijn gedeponeerde handelsmerken. © 2019 TE Connectivity. Alle rechten voorbehouden.

Kabel voorbereiding


Overlap beide kabeluiteinden zoals geïllustreerd hiernaast.
Markeer een referentielijn in het midden van de overlapping.

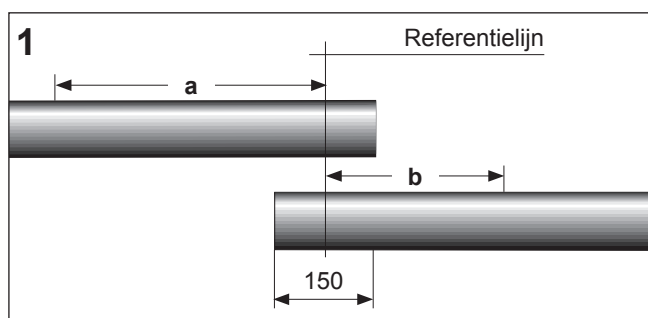

Verwijder de buitenmantels volgens de maten opgegeven in **Tabel 1**.

Buig de aders in aansluitpositie volgens illustratie **A**. Indien de aders dienen gekruist te worden gebeurt dit aan de zijde van de lange aders.

Snijd de aders door op de referentielijn en verwijder de isolatie over de halve lengte van de verbinder.

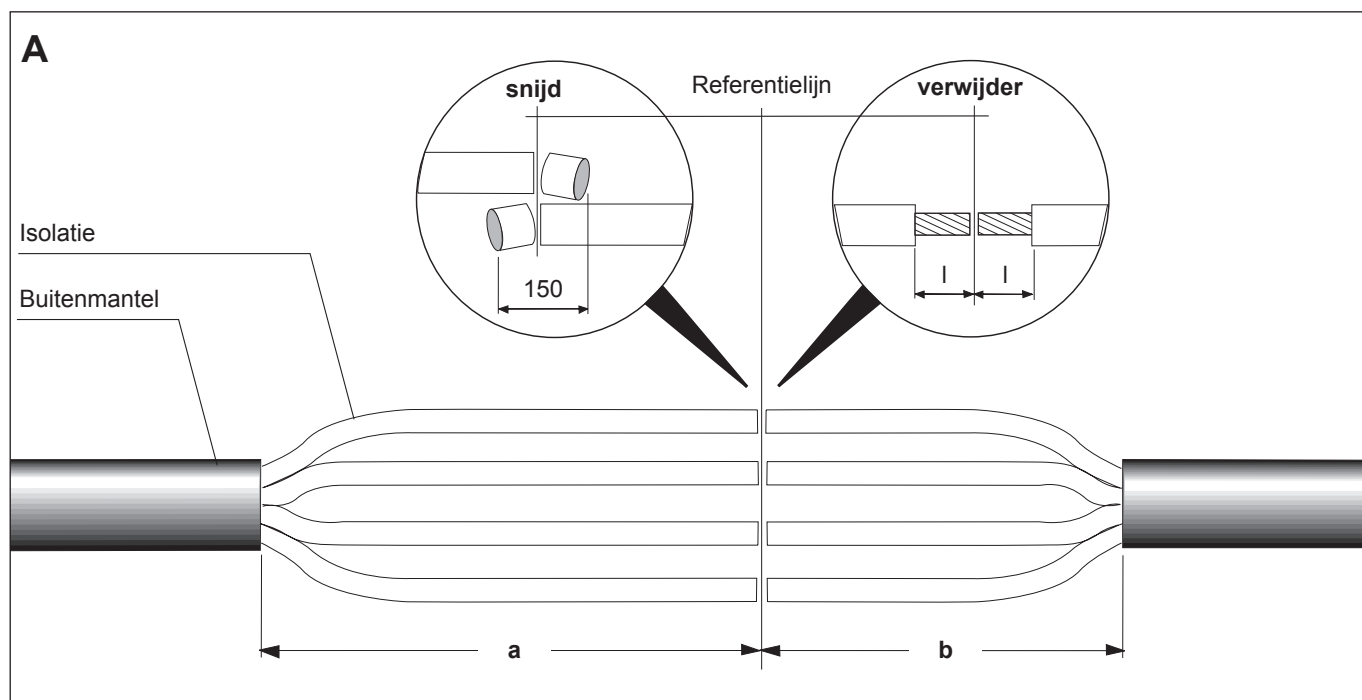**Tabel 1**

Afmetingen volgens DIN 47640

Mof Type**Sectie****ontmantelingsmaten**

		a	b
	(mm ²)	(mm)	(mm)
LJSU-4X01.5-016-NEWLEC	1.5 – 16	150	80
LJSU-4X010-050-NEWLEC	10 – 50	200	95
LJSU-4X035-150-NEWLEC	35 – 100	350	160
LJSU-4X095-300-NEWLEC	95 – 300	450	210
LJSU-5X01.5-016-NEWLEC	1.5 – 16	150	80
LJSM-4X010-050-NEWLEC	10 – 50	200	95
LJSM-4X035-150-NEWLEC	35 – 150	350	160
LJSM-4X095-240-NEWLEC	95 – 240	450	210
LJSM-5X004-016-NEWLEC	4 – 16	150	80
LJSM-5X010-050-NEWLEC	10 – 50	250	110

Afwerking van de verbindingsmof

Glijd de grote afdichtingskous over één van de gereinigde kabeluiteinden. Reinig en ontvet de aders en glijd een isolatiekous over iedere lange ader.

Verwijder de oxydelaag op Al geleiders met een staalborstel.
Plaats de geleiders in de verbinders.

Verbind de geleiders met pers- of schroefverbinders.
Verwijder resterende scherpe randen op de verbinders.
Reinig en ontvet de verbinders en de aderisolatie.





Centreer de isolatiekousen over de schroefverbinders.

Krimp de isolatiekousen te beginnen bij het midden naar de uiteinden toe.

Laat de isolatiekousen afkoelen alvorens de aders samen te drukken.

NOTE - When continuing, choose OPTION:

- **OPTION S:** Installation using **Outer Sealing Sleeve** - see steps **6 S - 7 S**.
- **OPTION W:** Installation using **Wraparound Joint Sleeve** - see steps **6 W - 8 W**.

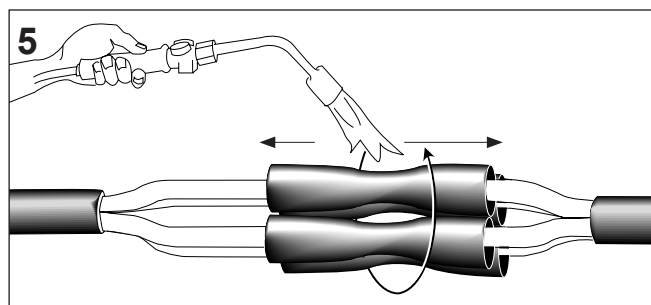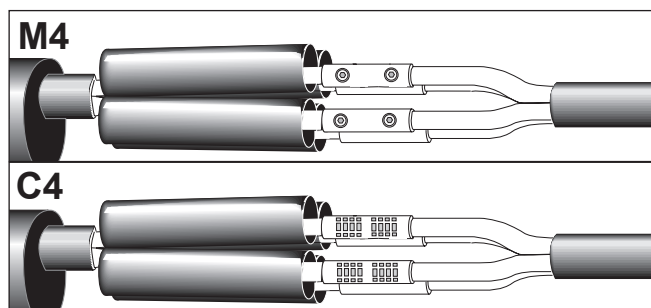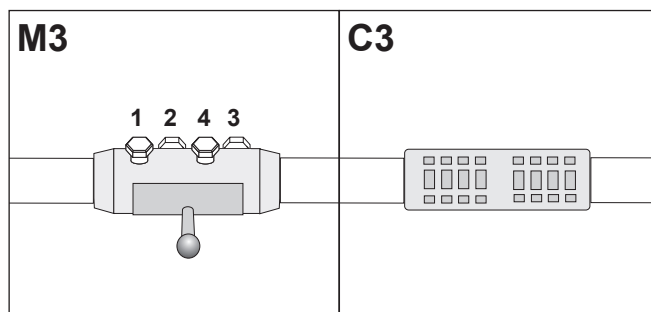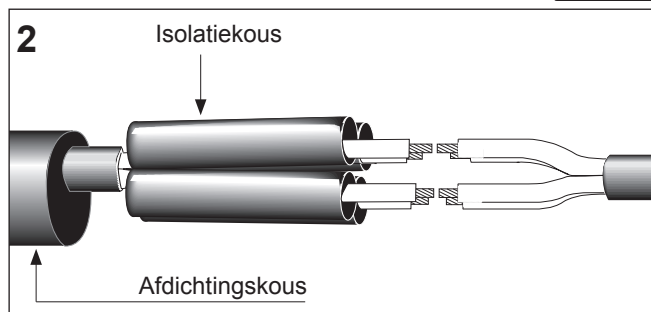

OPTION S:**Installation using Wraparound Joint Sleeve**

Reinig, ontvet en ruw de uiteinden van de buitenmantels over 150 mm.



Glijd de afdichtingskous over de mof en positioneer deze zodat beide buitenmantels evenredig overlapt worden.

Krimp de afdichtingskous te beginnen bij de zone van de verbinders naar de beide uitenden toe.

Afgewerkte verbindingsmof.

Laat de verbindingsmof afkoelen alvorens deze mechanisch te belasten.

Gelieve rekening te houden met de in voege zijnde reglementering inzake het verwijderen van afval.

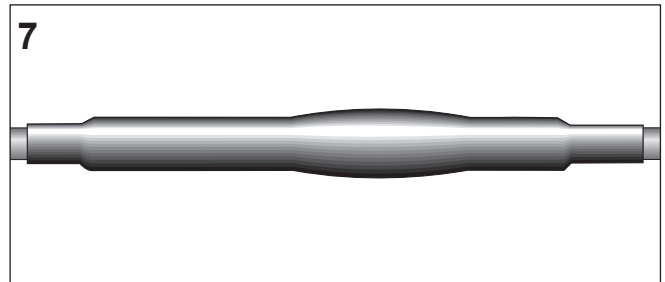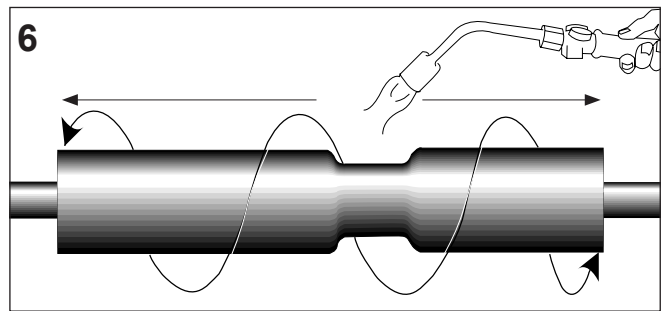**OPTION W:****Installation using Wraparound Joint Sleeve**

Clean and degrease 150 mm of the oversheath on the plastic cable end.

Remove the inner protective plastic and position the wraparound joint sleeve centrally over the joint covering the oversheath to the same extent on both cable sides.

Press the retention clips over the rail of the wraparound to keep it in place.




Push the metal channels over the rail of the wraparound. The end of the metal channel should butt up and equally overlap the retention clips.

After all channels have been pushed on they should overlap the wraparound equally on both sides.

Shrink the wraparound sleeve into place starting at the middle of the joint. When the colour of the paint on the wraparound has completely changed to black progressively move towards the ends.

Note: Extra heat is required on the metal channel. Heat until the marking line (white) on the rails can be seen under the channels.

Place metal ZIP along the cable core, this will support the ZIP when heating.

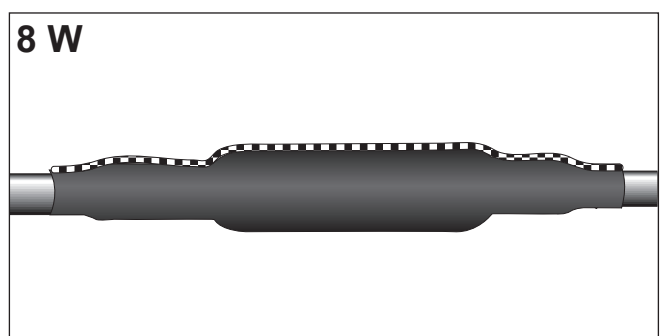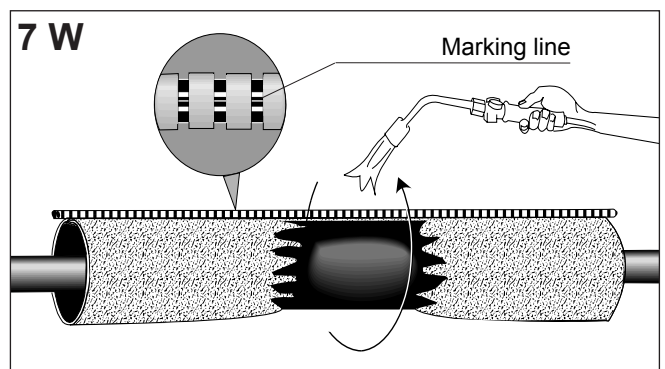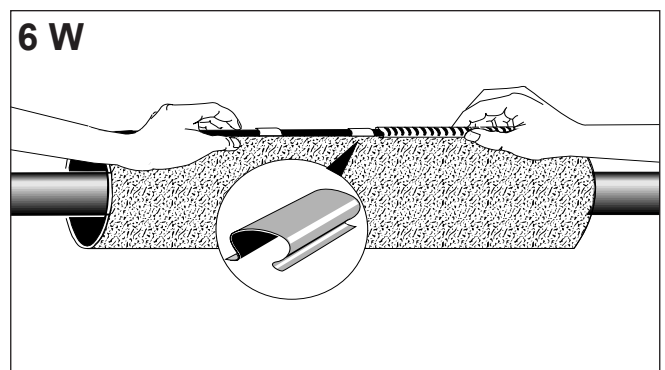**Joint completed.**

Allow the joint to cool before applying any mechanical strain.

Verwijder al het afval volgens de plaatselijke reglementen.

